


结构工程师笔试试题

一、依国标分别手绘一个外螺纹（大径 2.0，螺纹有效长度为 4MM，零件长度为 6MM），内螺纹（大径 2.0，螺纹有效长度为 4MM，零件长度为 8MM，零件外径为 4MM），并画出其装配图（6 分）；（请画出主视图和俯视图）

①外螺纹

2) 内螺纹

3) 装配图

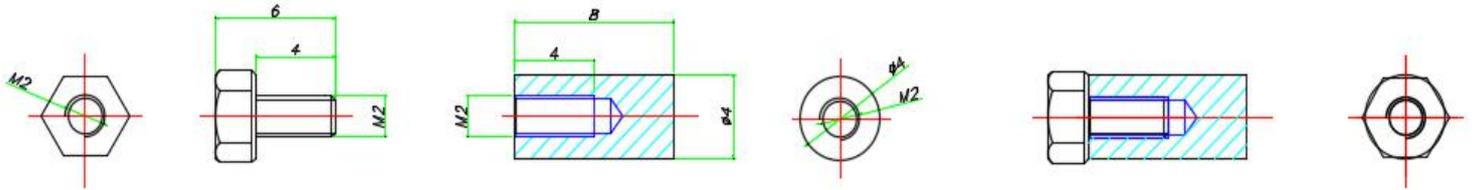

二、能将圆周变直线运动的机构传动方式有哪几种？（4 分）

曲柄连杆机构、齿轮齿条、凸轮机构、摆环机构、丝杠及螺母、带传动、涡轮蜗杆

三、产品壁厚&加强筋&拔模：（7 分）

①一般的热塑性塑料产品壁厚设计应为 6 MM 为上限。

A 类：塑件外形尺寸为 100MM 左右：如手机、平板、GPS、遥控器等（PC 或 ABS）.壁厚一般为 1.5 MM

B 类：塑件外形尺寸为 150-200MM，如坐式电话机（PC 或 ABS）,壁厚一般为 2 MM

②加强筋厚度通常是相交的胶料厚度 60 %以下。局部减胶过渡区的（长度 T1 与壁厚 T）是关系为：

$$T1=T*3$$

③零件的拔模一般原则与 高度、壁厚 等因有关，其关系为：_____

四、止口&美工线（5 分）

A 类产品侧壁厚度要求 2 MM 以上，公（凸）止口 0.8*1 宽*长，凹（母）止口为 1.2*1.2 MM（宽*长）：公母止口的间隙为 0.1（XY 方向）MM，（Z 方向 0.2 MM；A 类产品美工线为 0.3*0.3（宽*长）

五、按钮设计：（5 分）

①按钮壁厚通常为 1 MM，唇边 0.8 MM（宽*长）

②按键弹性壁尺寸：宽度 2 MM，高度 4 MM

③按钮上下行程由所采用的 PCB 的开关元件决定，通常有 0.3 MM，0.5 MM，导电硅胶弹性壁一般要做到 0.3*0.5 MM（宽*长）行程为 0.3 MM

六、PCB 的设计（4 分）

PCB 与壳身外表面之间至少需要有 5 MM 以上的距离，PCB 的元器件与壳体最小的间距：高度（Z 方向）2 MM 以上，宽度（XY 方向）3 MM 以上。

七、零件的固定和装配（10 分）

①小零件如 LED 导光柱、小镜片、装饰件装配间隙单边一般为 0.05 MM，稍大的因收缩和变形不同单边为

0.1 MM

②尺寸比较大的两件收缩及变形也大，装配间隙单边可加大为 0.3 mm


③尺寸不大的硅胶或橡胶两件可设计为 0 MM 间隙配合，如 USB 胶塞盖

④A 类产品常用螺丝为 M1.4，B 类产品常用螺丝为 M2，M1.4 的自攻螺丝柱内孔直径为 1.1 MM，外径为 2.8 MM，M1.4 的机牙螺丝对应的 热熔铜螺母外径为 2.3 MM 螺丝柱内径为 2 MM，外径为 4.5 MM，热熔沉台为 2.4X4 MM（直径 X 深度）

八、卡扣：（5 分）

①卡扣常用的 扣合量：A 类产品的扣合量：0.5 MM，B 类产品扣合量：0.6，A 类产品塑胶与压铸（铝铸），金属件扣合量：0.3 MM

② 简要画图说明公母扣的设计要求与配合间隙（需画出主视图和俯视图 /两个视图）

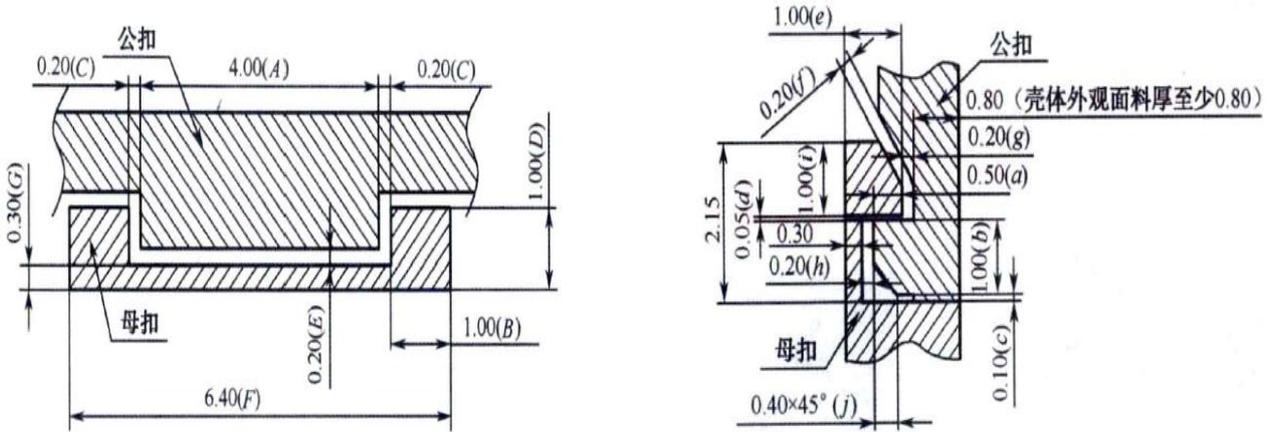

九、钣金及压铸件：（8 分）

①冲压零件冲孔边缘到材料边缘 距离 D 与材料壁厚 T 的关系。

$D > 2T$

②冲压零件折弯内 R 与材料壁厚 T 的关系。

$R = 2T$

③冲压零件撕裂槽的长度 L 和宽度 W 的折弯外 R 的关系。

$L = 2T + R \quad W = 1.5T$

④压铸件前壳如果使用 M1.4 的机牙螺丝固定，其螺丝柱内孔直径一般应为 1.2 MM 外径应为 2.8 MM。

十、辅料（6 分）

常见的双面胶型号或相关参数（厚度）有哪些：

常见的泡棉型号或相关参数（厚度）有哪些：

常见的泡棉胶型号或相关参数（厚度）是：

十一、 塑胶模具的浇注系统包括哪几个部分？常用的进胶口包括哪几种形式？（5分）

浇注系统：主流道 分流道 冷却井 浇口

常用进胶口：直接浇口 侧浇口 针点浇口 弧形浇口 潜伏浇口 扇形浇口

十二、从结构设计，模具，生产工艺等方面简要分析产品产生缺陷的原因：（10）

①飞边（披锋） 模具注塑速度过快 原料温度过高 注塑速度快 注塑压力太大 锁模不紧

②缩水 塑胶件壁厚不均匀 流道太小 温度过高 注塑太慢 保压时间不长

③顶白 顶针太长 顶针不平衡 顶出速度过快 注塑速度过快 压力过大

④融接痕 原料流动速度低 冷却井过小 水口设计不合理 模具排气不足 模具温度太低 压力过小

⑤塑胶零件嵌件注塑（膜内注塑）翘曲变形：胶件强度不够 太薄 太过于平整 水口不合理 顶出不合理 保压时间长 压力过大

⑥包胶或膜内注塑结合力不足易掉落；

1、软胶材料是否适用于包在硬胶上，如有专用于包 ABS 的 TPR；

2、软胶的注塑工艺是否不当，如料温过低；

3、包胶模具结构是否合理，如软胶的接触面是否够大（没有加包胶孔）

十三、PORE 建模

依提供的 2D 线框和 ID 效果图进行 3D 建模，要求画出全部外形特征，并进行拆件

评分标准：与 ID 符合程度 5 分

建模思路和步骤 5 分

曲面以及模型完成程度 5 分

十四、简要说明一下几种常见的塑胶以及金属材料的特性：1-6 项任选 3 项作答，7-14 项任选 3 项作答（10 分）

材料种类	密度/缩水率（任选一项）	主要特性及用途（列出两至三点）	主要表面处理方式（列出两至三点）
1) ABS	1.03-1.07g/cm 0.5%	综合性能好 容易配色 机械性能好	喷涂 丝印 移印 电镀 IML 镭射
2) PC	1.37g/cm 0.6%	硬度高 模具注塑较难 透明材料	喷涂 丝印 移印
3) PMMA	1.18g/cm 0.6%	透明材料 镜片 显示屏	喷涂 丝印 移印 IML
4) PP	0.9g/cm 1.5%	无毒无味 耐高温 韧性好 食品袋 水杯	喷涂 丝印 移印
5) POM	1.41g/cm 0.6%	蠕变性低 不宜溶于其他 有自润滑性	一般不做处理
6) PA	1.2g/cm 1.5%	蠕变性低 有自润滑性 轴承密封件	一般不做处理

7) 冷轧钢			
8) 镀锌钢			
9) SUS301	8.9g/cm		
10) SUS304	8.9g/cm		
11) 铝型材	2.7g/cm		
12) 压铸铝	2.8g/cm		
13) 磷铜	8.9g/cm		
14) 铍铜	8.9g/cm		

口述题

塑胶类:

1. 说一下常见的塑料有哪些? ABS PC PP PE PS PA POM PMMA PET PBT
2. ABS 与 PC 的区别? ABS 材料综合性能好 容易配色 能 机械性能好 耐高温耐低温
3. PC 的中文名? 聚碳酸酯
4. PP 材料的优缺点?
5. 塑胶件常见的表面处理有哪些?
6. 设计塑胶件的加强筋要注意的有什么?
7. 塑胶件注塑通常发生的有哪些问题? 常见的解决方法?
8. 模具上如何解决倒扣的?
9. 当倒扣和加强筋接触比较近的时候, 模具要注意什么?

五金类:

1. 说一下常见的钣金材料有哪些?
2. 常见的钣金加工工艺?
3. 冲切的两个孔间距怎么定的?
4. 钣金的折弯高度怎么定的?

5. 你做过产品的钣金有什么？工艺是怎样的？

6. 五金件表面处理的预处理有什么？

7. 说一下常见的压铆件？

8. 说一下焊接工艺的分类？

结构、画图及其他类：

1. 说一下防水等级：

2. 说一下塑胶的防火等级

3. 五金件的如何连接，连接方式有什么？

4. 什么是 ECN？

5. 你用什么画图软件？画图水平如何？

6. PROE 的钣金模块熟悉吗，说一下里面钣金命令？